ERGO - LABORIS s.l. Prevenció de Riscos Laborals	AVALUACIÓ DE RISCOS PER LLOC DE TREBALL I PLANIFICACIÓ MESURES CORRECTORES PER RISC DETECTAT			Data:	08/08/2018
EMPRESA:	**SERVICIOS MEDICOS BERGARA, S.L.**			Tècnic prevenció:	Lluís Pérez
SECCIÓ:	**CLINICA DENTAL**			Tipus:	Revisió
LLOC DE TREBALL:	**ODONTOLEG**	Adreça:	**Carrer Bergara, núm, 7 baixos (Barcelona)**	Pàgina:	1 de 45
Aquest lloc de treball no pot ser ocupat per: **Menor o altres situacions d'especial sensibilitat, segons valoració mèdica, com maternitat, lactància, possible malaltia, retorn d'una baixa perllongada**					

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
01	**CAIGUDES DE PERSONES A DIFEREN NIVELL**	**Severitat**	**Probabilitat**	**Índex Risc**		**Prioritat**	**Responsable**	**Cost**
	. Caigudes provocades per la utilització d'elements insegurs (cadires, caixes, taules, etc) per accedir a zones elevades per l'emmagatzematge o recollida de material que esta en alçada.	Baixa	Baixa	Molt lleu	. S'utilitzaran elements segurs per l'accés a llocs o zones elevades evitant l'ús d'elements inestables. . Es recomana l'adquisició de banquetes amb rodes retràctils o banquetes escala amb rodes retràctils per l'accés a zones elevades. 	Baixa 08/05/2019	Empresari	
	. Fer ús d'elements auxiliars pels treballadors en cas d'accedir a les zones elevades (armaris, expositors, prestatgeries, etc).	Baixa	Baixa	Lleu	. S'utilitzaran elements segurs com a escales de mà, banquetes per l'accés a llocs o zones elevades, evitant sempre l'ús d'elements inestables (tamborets, caixes, etc.). . Totes les escales de mà utilitzades per poder accedir a la zones en altura, han de reunir les mínimes normes de seguretat, (material en bon estat, bons assentaments, bona estabilitat ...). Verificar periòdicament. . Les escales manuals hauran de complir amb l'establer en la publicació de la norma UNE EN 131 referència a tipus i dimensions funcionals de les escales de mà. . Seguir les recomanacions establertes en la NTP 239 del INSHT respecte a les normes de la utilització de les escales de mà. . Comunicar al treballador de la necessitat de notificar al responsable de qualsevol anomalia en l'escala manual per la seva reparació o substitució. Verificar	Mitjana 08/02/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					. L'empresa revisarà semestralment l'estat de totes les escales de mà. . Revisar que les escales de ma disposin del certificat CE. . Les escales de mà: - Han de tenir tacs antilliscants en bones condicions. - Els escalons estaran sense pintar, lliures de grassa, oli, etc. . Si s'utilitzen davant d'una porta, aquesta ha d'estar oberta, tancada amb clau o vigilada per algú.			
	. Presència d'esglaons per l'accés a altres dependencies de l'empresa sense elements antilliscants en el cantell.	Baixa	Baixa	Molt lleu	. Revisió periòdica de cinta antilliscant en els esglaons d'accés a l'empresa per evitar possibles relliscades en el seu ús. . Comunicar al responsable de qualsevol anomalia en l'estat de l'escala fixa per la seva reparació o manteniment. Verificar	Baixa 08/05/2019	Empresari	
02	**CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL**	**Severitat**	**Probabilitat**	**Índex Risc**		**Prioritat**	**Responsable**	**Cost**
	. Vessament de líquids d'aplicació, productes de neteja, en dies de pluja, el terra pot no tenir un bon coeficient d'adherència i ser lliscant. - Durant o després de l'aplicació del tractament. - Productes de neteja.	Baixa	Baixa	Molt lleu	. Netejar qualsevol vessament de líquids al terra per evitar caigudes o relliscades del personal. Verificar . Disposar de cartells de senyalització de terra moll o lliscant seguint les indicacions establertes sobre disposicions mínimes de seguretat en matèria de	Baixa 08/05/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
	- En dies de pluja, el terra pot no tenir un bon coeficient d'adherència i ser lliscant.				senyalització de seguretat i salut en el treball segons el RD 485/97. . Utilitzar i consultar la guia tècnica publicada per INSHT sobre senyalització de seguretat i salut en el treball. . Disposar de material absorbent (serradures o similar) o elements dissenyats per realitzar la recollida dels vessaments accidentals o restes de líquids. . Els treballadors hauran de fer servir calçat de seguretat adequats antilliscants. Assegurar que el calçat disposa de cinta per la fixació amb el peu. Seguir les indicacions de la normativa UNE 347 			
	. Possibles relliscades, entrebancades amb objectes o elements del lloc de treball, deixats a les zones de pas. - Peus de la butaca d'aplicació del tractament. - Bosses, caixes, etc presents en la consulta.	Mitja	Baixa	Lleu	. Eliminar obstacles de les àrees de treball i de les zones de pas per facilitar la circulació del personal. . Eliminar tots aquells elements innecessaris presents en la instal·lació o magatzem. . Establir un programa d'ordre i neteja de les zones de pas. . Disposar el material en stock en un lloc determinat i ordenat.	Mitjana 08/02/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					. Reduir al màxim els apilaments del material.			
	. Presència d'esglaons per l'accés a l'empresa o la zona de treball.	Baixa	Baixa	Molt lleu	. Realitzar un manteniment periòdic de l'estat de conservació dels elements adherents en l'esglaó. Verificar.	Baixa 08/05/2019	Empresari	
	. Entrebancades amb cablejat de les diferents maquines existents que s'han de desplaçar per l'aplicació del tractament o en posició fixa i que creua les zones de pas del personal.	Baixa	Baixa	Molt Lleu	. El cablejat haurà d'estar en llocs de difícil accés per el treballador. . Minimitzar al màxim el cablejat d'aparells existents i sempre estaran pel costat del sòcol. . Sempre que sigui possible, posar passa cables per evitar entrebancades amb el cablejat.	Baixa 08/05/2019	Empresari	
	. Degut al tipus de paviment de la pròpia empresa.	Baixa	Baixa	Molt lleu	. Realitzar un manteniment periòdic de l'estat de conservació del terra. . Assegurar els nivells mínims d'il·luminació en els llocs de treball segon les indicacions establertes sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el lloc de treball del RD 486/97 en l'apartat de l'annex IV en referència a la il·luminació. - Àrees o locals d'ús ocasional 50 lux - Àrees o locals d'ús habitual 100 lux	Baixa 08/05/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					- Vies de circulació d'ús ocasional 25 lux - Vies de circulació d'ús habitual 50 lux			
03	**CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPLOM**	**Severitat**	**Probabilitat**	**Índex Risc**		**Prioritat**	**Responsable**	**Cost**
	. Caiguda de parts de l'estructura de les instal·lacions per falta de manteniment.	Mitja	Baixa	Lleu	. Realitzar un bon manteniment i revisió periòdica de les parts estructurals (plaques de sostre, florescències, etc) de les instal·lacions. Verificar . Comunicar al treballador la necessitat de notificar al responsable de qualsevol anomalia observada en l'estat de conservació de parts de l'estructura de la prestatgeria per la seva reparació o substitució.	Mitjana 08/02/2019	Empresari	
	. Caiguda de material emmagatzemat en les prestatgeries. - Per una deficient d'estabilitat del material - Apilaments excessius. - Per una deficient de la prestatgeria.	Mitja	Baixa	Lleu	. Respectar-ne la capacitat de càrrega màxima de les prestatgeries. Verificar . Realitzar un manteniment periòdic de l'estat de conservació de les prestatgeries, la seva capacitat i la seva estabilitat. . Distribuir les prestatgeries per facilitar l'emmagatzematge dels materials més pesats a les zones inferiors de la prestatgeria. . No apilar amb càrregues de gran volum. Verificar	Mitjana 08/02/2019	Empresari	
04	**CAIGUDES D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ**	**Severitat**	**Probabilitat**	**Índex Risc**		**Prioritat**	**Responsable**	**Cost**
	. Risc durant la manipulació d'objectes pesats portats a mà com: material utilitzat, mobiliari, caixes o qualsevol objecte pesat transportat a mà. - Distraccions. - Estat inadequat dels equips de treball, material o elements utilitzats. - Elevat ritme de treball. - Zones sense cap ordre. - Derivat de la caiguda de la pròpia mercaderia manipulada.	Baixa	Baixa	Molt lleu	. Assegurar les carregues durant el seu transport i manipulació. En cas necessari s'han d'utilitzar suports per millorar l'estabilitat de la càrrega. . Disposar d'ajudes mecàniques adients per elevar els objectes més pesats. . Intentar reduir al màxim les feines que manipulació manual de càrregues. Verificar . Seguir les indicacions establertes sobre disposicions mínimes de seguretat relatives a la manipulació manual de càrregues amb risc	Baixa 08/05/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					principalment dorsolumbars segons RD 487/97. . Amb elements de gran volum o pes es coordinarà la seva manipulació entre varis operaris assegura'n una manipulació correcte. . Calcular i adequar els temps de treball a les necessitats de cada tasca, condicions existents abans, durant i després. . Mantenir les zones de treball netes i ordenades per evitar moviments i manipulacions errònies.			
05	**CAÍGUDES D'OBJECTES DESPRESOS**	**Severitat**	**Probabilitat**	**Índex Risc**		**Prioritat**	**Responsable**	**Cost**
	. Caiguda de plaques del sostre, plafons, aplics o cartellera.	Mitja	Baixa	Lleu	. Garantir la bona estabilitat dels objectes despresos amb fixacions. . Realitzar un manteniment periòdic de l'estat de conservació de les estructures, plaques, aplics, etc del sostre. 	Mitjana 08/02/2019	Empresari	
07	**XOCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS**	**Severitat**	**Probabilitat**	**Índex Risc**		**Prioritat**	**Responsable**	**Cost**
	. Possibles cops amb taules, portes i mobiliari en general. . Parts o estructura de la pròpia maquinaria existent en la zona de treball, etc. . Possibles cops amb parts de l'estructura de les	Mitja	Baixa	Lleu	Estudiar la possibilitat de protegir i senyalitzar els objectes immòbils amb perill per fer el contorn més visibles i suau davant un impacte accidental. . Es recomana en l'adquisició de nou mobiliari, procurar que tinguin cantells arrodonits de forma que suavitzi i redueixi els possibles cops amb els cantells. . Mantenir els espais de pas a prop de mobiliari ordenats i lliures d'obstacles. Verificar. . Disposar d'una bona il·luminació en els espais de	Mitjana 08/02/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
	instal·lacions.				treball. Verificar que es disposa de 200 lux. . Seguir les indicacions establertes sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut en el lloc de treball segons RD 486/97 en l'apartat de l'annex IV en referència a la il·luminació. . Es recomana la instal·lació de cantoneres en els cantells més pronunciats de les taules. . Garantir una zona de pas ordenada i lliure d'obstacles amb la distribució ordenada dels mostradors, prestatgeries i expositors. Verificar . Tots aquells elements de l'estructura que estiguin presents en la zona de treball i no poden ser eliminats o protegits s'hauran de senyalitzar. Seguir les indicacions establertes sobre disposicions mínimes de seguretat en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball segons el RD 485/97. . Utilitzar i consultar la guia tècnica publicada per l´INSHT en referència a senyalització de seguretat i salut en el treball.			

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					. Comunicar al treballador de notificar al responsable de qualsevol anomalia observada en l'estat de conservació de parts de l'estructura o mobiliari de la instal·lació per la seva reparació.			
08	**XOCS O COPS CONTRA OBJECTES MÒBILS DE LES MÀQUINES**	**Severitat**	**Probabilitat**	**Índex Risc**		**Prioritat**	**Responsable**	**Cost**
	. Existència elements mòbils de maquinaria. - Xocs o cops amb els propis elements mòbils de la maquinaria durant la seva utilització. - Per realitzar treballs en les proximitats de la zona de treball de la màquina. - Per manipulació dels sistemes de protecció. - Per realitzar petites ajustaments o manteniments. - Per imprudència del treballador.	Mitja	Baixa	Lleu	. Adequar tota la maquinaria que haguem de fer servir a les disposicions del R. D. 1215/97 sobre equips de treball (presa de terra, etc). . Tota maquinaria haurà d'estar homologada i amb marcat CE que garanteix el compliment de les normatives vigents. CE . És obligatori l'ús de proteccions en tota maquinaria. Verificar. . Revisar periòdicament el bon funcionament dels sistemes de protecció i els dispositius de seguretat de la maquinaria. . L'usuari haurà d'utilitzar només aquelles màquines per a les quals hagi estat degudament format. . Les tasques de manteniment i neteja es faran amb la màquina parada i desendollada. Aquestes tasques les realitzarà personal autoritzat i qualificat. . No manipular les proteccions de seguretat de la maquinaria existent en la instal·lació. Verificar . Assegurar l'accés involuntari a las parts mòbils de la maquinaria present en la instal·lació.	Mitjana 08/02/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					. Disposar del manual d'instruccions de la maquinaria a la disposició del treballador. . Assegurar que el manual d'instruccions disposa de la informació següent: - Descripció, especificacions i característiques de l'aparell de treballs així com les instruccions d'ús. - Voltatge màxim de les sistemes elèctrics. - Instruccions relatives al funcionament, normes de seguretat, manteniment i reparació. . Cal que el treballador conegui el mètode establert en el manual d'instruccions del fabricant i les recomanacions pròpies de cada operació. . Prohibit fer ús de la maquinaria per altres utilitats que no siguin les establertes pel propi fabricant. . Disposar de cartells per senyalitzar les maquines que estan en fase de reparació i manteniment per evitar l'encesa de forma accidental de l'equip. Els equips de treball en fase de manteniment o reparació tenen que estar bloquejats elèctrica i mecànicament. Identificar amb cartells de FORA DE SERVEI. Verificar per part del responsable. . Realitzar un manteniment periòdic d'ordre i neteja en la zona de treball de la maquinaria a utilitzar. . Disposar d'una bona il·luminació dels espais de			

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					treball assegurant un nivell il·luminació de 200 lux. . Comunicar al treballador la necessitat de notificar qualsevol anomalia en les parts mòbils de les eines manuals elèctriques al responsable. Verificar			
	. Existència de quadre de comandament en les diferents maquines presents en la instal·lació.	Baixa	Baixa	Molt lleu	. Realitzar un bon manteniment dels comandaments de control de la maquinaria. Verificar . Identificar i senyalitzar correctament les funcions dels comandaments del quadre de control de la maquinaria. Verificar	Baixa 08/05/2019	Empresari	
	. Elements mòbils de portes i calaixos de les pròpies instal·lacions de l'empresa, del mostrador, taules, etc.	Baixa	Baixa	Molt lleu	. Instal·lació de tancaments automàtics de les portes i calaixos per evitar la seva obertura o tancament brusc o simplement la seva constant obertura. 	Baixa 08/05/2019	Empresari	
09	**COPS/TALLS PER OBJECTES I/O EINES**	**Severitat**	**Probabilitat**	**Índex Risc**		**Prioritat**	**Responsable**	**Cost**
	. Possibilitat de tallar-se durant operacions amb utillatge de treball (moles de tall, caputxons de empastes, espàtules, etc.). . Possibilitat de punxar-se amb estris clínics	Mitja	Baixa	Lleu	. Extremar la precaució i atenció durant les operacions de tall. Verificar l'existència de proteccions. . Totes els estris i objectes susceptibles de produir talls hauran de guardar-se en calaixos i si pot ser en la seva corresponent funda una vegada s'hagi finalitzat la seva utilització. No s'hauran de portar ni guardar mai en les butxaques. . No s'hauran de portar ni guardar mai en les butxaques.	Mitjana 08/02/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
	- Agulles, bisturís, espàtules, explorador o sonda, torn o trepant dental etc.  - En la utilització d'eines manuals utilitzades en els diferents tractaments. . Possibilitat de talls o punxades durant les feines de recollida dels estris clínics utilitzats, en feines d'embolcall per la seva desinfecció, col·locació en el seu emmagatzematge.				. Disposar de safates per la recollida dels estris clínics utilitzats i posterior desinfecció. Verificar . Utilitzar i fer ús de les eines manuals tallants per les feines que han estat dissenyades per el fabricant. Verificar . Verificar el bon estat de conservació de les eines abans de fer un ús (mànecs sense estelles, trencades, oxidades, etc). Si presenten qualsevol deficiència s'haurà de retirar immediatament per reparar-la o substituir-la per altres de noves. . Utilitzar instruments de bona qualitat, correctament dissenyats, que disposi de la duresa apropiada. . Totes les eines hauran de ser utilitzades per el que han estat dissenyades. . Els embolcalls seran els adequats als estris a emmagatzemar. Verificar . Prohibit encapsular, doblegar, trencar o treure manualment les agulles. . Comunicar al treballador de la necessitat de notificar al responsable qualsevol anomalia en l'estat de conservació o funcionament de les eines manual i elèctriques per la seva reparació, substitució o eliminació. . Disposar d'una farmaciola en la zona de treball per tal de minimitzar el possible accident. Verificar			

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					 . Realitzar revisions periòdiques de les farmacioles per verificar l'estat òptim dels materials necessaris per garantir la prestació de primers auxilis que configuren el RD 486/97 en l'annex VI. . Seguir les indicacions establertes sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut en referència al material necessari que ha de disposar una farmaciola d'empresa segons indica el RD 486/1997, annex VI apartat 3. El contingut mínim de les farmacioles serà: - Pinces - Tisores - Guants d'un sol ús - Venes - Gases estèrils - Desinfectant i antisèptic - Cotó fluix hidròfil - Apòsit adhesiu - Esparadrap . Senyalitzar la ubicació de la farmaciola seguin els criteris establertes sobre disposicions mínimes de seguretat en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball segons RD 485/97. 			

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					. Disposar de contenidors diferents per la recollida de material tallant o punxant i així evitar el risc de tall per part del treballador. Senyalitzar la seva presència. . Comunicar al treballador la necessitat de notificar de qualsevol incident amb la utilització de les agulles durant el seu ús.			
	. Degut a la manipulació de bosses i envasos d'escombraries on pugui haver-hi elements tallants, punxants.	Baixa	Baixa	Molt lleu	. Tenir compte alhora de manipular una càrrega de que no presenti puntes, arestes vives, etc… que pugui provocar una lesió. . Disposar de contenidors diferents per la recollida de material tallant o punxant i així evitar el risc de tall per part del treballador. 	Baixa 08/05/2019	Empresari	
10	**PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTICULES**	**Severitat**	**Probabilitat**	**Índex Risc**		**Prioritat**	**Responsable**	
	. Projeccions sobre el treballador de restes de matèria orgànica alhora de fer neteges de boca. . En feines de neteja amb l'eliminació de càlcul dental	Mitja	Mitja	Moderat	. En les operacions amb el risc de projeccions s'utilitzarà els equips de protecció individual pertinents. . Seguir les recomanacions establertes en la FDN 07 en referència a l'equip de protecció ocular	Mitja-alta 08/11/2018	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					individual i les normatives UNE EN relacionades amb els diferents tipus de protecció existents. . Es farà ús dels equips de protecció individual per els ulls amb ulleresl antiesquitxades segons UNE EN 166. . Fer ús d'equips de protecció individual respiratòria autofiltrant de protecció de risc contra partícules en suspensió segons compliment UNE EN 149. 			
	. Possibilitat de projecció de productes químics sobre l'operari degut a l'ús i manipulació de líquids irritants utilitzats. - En feines de neteja personal, DURR HD, etc. - En feines de desinfecció instrumental, SOLVITAN, DURR ID 212, etc.	Baixa	Baixa	Molt lleu	. Comunicar al treballador la necessitat de notificar al responsable de qualsevol anomalia en l'estat de conservació dels envasos dels productes químics de neteja i de tractament. Verificar . Disposar de les fixes de dades de seguretat dels productes químics. . El treballador tindrà accés a les fixes de seguretat	Baixa 08/05/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
	 - En la utilització de productes farmacèutics i compostos per el tractament a realitzar al client.				dels productes químics (ubicar copia a l'empresa). . Realitzar cartells informatius sobre els procediments d'ús, riscos, epi´s dels productes utilitzats en les feines de neteja. . En cas de esquitxada sobre el treballador seguir les indicacions establertes per el fabricant o comercializador del producte per minimitzar les conseqüències del producte químic. . En el transvasaments de productes químics de neteja encara que siguin quantitats mínimes es farà ús dels equips de protecció individual per les mans amb guants de seguretat segons UNE EN 374 i els ulls amb ulleres antiesquitxades segons UNE EN 166. . Seguir les recomanacions establertes en la NTP 748 publicada per l´INSHT respecta a la protecció química dels guants utilitzats. . Els envasos per utilitzar en les zones de neteja seran adequats per les feines que volen realitzar. 			

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					. Els envasos disposaran de tancaments hermètics per evitar possibles escapades accidentals de líquid. . Prohibit fer orificis amb eines punxants als envasos per la sortida del producte químic. Utilitzar envasos originals . Els envasos hauran d'estar etiquetats correctament per evitar confusió amb el producte químic que contenen. Verificar.			
	. Possibilitat de projecció o caiguda de restes de fluorescents per trencament per cop, xoc o accidental.	Baixa	Baixa	Molt lleu	. Assegurar l'apantallament dels fluorescents presents en la zona de magatzem per evitar la caiguda sobre l'operari de restes produïdes per cops accidentals. . Comunicar al treballador la necessitat de notificar al responsable de qualsevol anomalia en l'estat de conservació de les lluminàries de l'empresa per la seva reparació o substitució. Verificar	Baixa 08/05/2019	Empresari	
11	**ATRAPAMENTS PER O ENTRE OBJECTES**	**Severitat**	**Probabilitat**	**Índex Risc**		**Prioritat**	**Responsable**	**Cost**
	. Possibilitat de que les parts mòbils de la maquinaria enganxin la roba o una part del cos de l'operari. - Per realitzar treballs en les proximitats de la zona de treball de la màquina. - Per manipulació dels sistemes de protecció. - Per realitzar petites ajustaments o manteniments. - Per imprudència del treballador.	Baixa	Baixa	Molt lleu	. No anular ni modificar els dispositius de seguretat amb els quals van equipades les màquines. . El treballador coneixerà les normes de seguretat i funcionament de la màquina de la instal·lació. Verificar . Realitzar un control periòdic de l'estat dels sistemes i dispositius de protecció i seguretat de la maquinaria. Verificar	Baixa 08/05/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					. El treballador farà ús de les maquines per qual han estat dissenyades pel fabricant. . Comunicar al treballador la necessitat de notificar al responsable qualsevol anomalia en l'estat de conservació o eficàcia de les proteccions de les maquines utilitzades. . Per part de l'operari haurà de seguir, per a la utilització de l'equip de treball, el mètode establert en el manual d'instruccions del fabricant i les recomanacions pròpies de cada operació, incloses les corresponents al transport de l'equip.			
15	**CONTACTES TÈRMICS**	**Severitat**	**Probabilitat**	**Índex Risc**		**Prioritat**	**Responsable**	**Cost**
	. Risc per contactes amb eines manuals elèctriques moles. 	Mitja	Baixa	Lleu	. El treballador coneixerà les normes de seguretat i funcionament de la màquina utilitzada en els diferents tractaments. Verificar . No manipular les proteccions de la maquinaria. Verificar . Assegurar l'accés involuntari a las parts mòbils de la maquinaria present en la instal·lació. . Les feines de reparació es realitzarà per personal especialitzat. Verificar. . El treballador haurà de conèixer el mètode establer en el manual de instruccions del fabricant i les recomanacions pròpies de cada operació.	Mitjana 08/02/2019	Empresari	
16	**CONTACTES ELÈCTRICS**	**Severitat**	**Probabilitat**	**Índex Risc**		**Prioritat**	**Responsable**	**Cost**
	. Degut l'existència d'equips alimentats per electricitat i produït pel contacte de persones amb masses posades accidentalment en tensió.	Mitja	Baixa	Lleu	. Comunicar al treballador de la necessitat de notificar al responsable de qualsevol anomalia o defecte elèctric (cables deteriorats, caixes d'endolls, etc) per la seva reparació o substitució.	Mitjana 08/02/2019	Empresari	
	. Possibles contactes involuntaris amb elements de la xarxa elèctrica o part elèctrica de les màquines	Mitja	Baixa	Lleu	. Prohibit manipular elements elèctrics amb les mans mullades, en ambients humits o mullats	Mitjana 08/02/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
	en operacions de neteja, en feines de tractaments o vessaments involuntaris de líquids. 				accidentalment (vessament de líquid sobre l'aparell, etc..). . Realitzar un bon manteniment dels sistemes de seguretat de la instal·lació de baixa tensió i les preses a terra. . Substituir els elements danyats que puguin produir contactes elèctrics als treballadors . No s'alteraran ni retiraran les posades a terra ni els aïllaments de les parts actives dels diferents equips, instal·lacions i sistemes. . S'haurà d'evitar en la mesura del possible la utilització d'endolls múltiples per a evitar la sobrecàrrega de la instal·lació elèctrica. Mai s'improvisaran entroncaments ni connexions. . Prestar especial atenció als treballs que és realitzin amb aigua i líquids en zones amb cablejat elèctric. .Senyalitzar els quadres elèctrics, caixes elèctriques dels equips de treball i altres punts de risc amb la corresponent senyalització de risc elèctric. Haurien d'estar tancats. . No manipular les connexions elèctriques dels equips de treball. Aquesta manipulació s'ha de fer per part de personal autoritzat.			
	. Contactes elèctrics directes per contacte directe amb parts actives.	Mitja	Baixa	Lleu	. La instal·lació ha de complir amb el reglament Electrotèrmic de Baixa Tensió. Es convenient disposar d'un certificat de conformitat de les instal·lacions. . Els treballs de manteniment i reparació hauran d'efectuar-se per part d'una empresa autoritzada.	Mitjana 08/02/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					. Realitzar una comprovació periòdica del bon funcionament i sistemes de seguretat de la instal·lació elèctrica. Verificar . No manipular les connexions elèctriques de la instal·lació o maquinaria elèctrica utilitzada si no es disposa d'una qualificació necessària.			
17	**INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES I/O TÒXIQUES**	**Severitat**	**Probabilitat**	**Índex Risc**		**Prioritat**	**Responsable**	**Cost**
	. Existència i utilització de productes químics amb risc d'inhalació durant el seu ús. - En cas molt puntuals presència aèria d'anestèsics. - Durant operacions de desinfecció, esterilització, etc. - Productes químics en els processos de odontologia. - Productes químics en els processos de neteja.	Baixa	Mitja	Lleu	. Garantir una bona ventilació de la zona de treball i evitar l'acumulació de vapors produïts per la manipulació dels productes químics de neteja. . En cas de comunicació del treballador de malestar o altres síndromes aturar la seva exposició al producte i realitzar un estudi amb el servei de vigilància de la salut. . Garantir en la manipulació del producte les indicacions del fabricant que no existeixi el risc pel treballador de superar els valors límits (VLA-ED) dels components que configuren el producte final. . Disposar d'un lloc senyalitzat i exclusiu per productes perillosos. Tenir en compte l'etiquetatge dels recipients i les seves recomanacions. Evitar canviar els productes de l'envàs original	Mitjana 08/02/2019	Empresari	
18	**CONTACTE AMB SUBSTÀNCIES CÁUSTIQUES I/O CORROSIVES**	**Severitat**	**Probabilitat**	**Índex Risc**		**Prioritat**	**Responsable**	**Cost**
	. Presencia de diferents productes químics de neteja en l'empresa.	Mitja	Baixa	Lleu	. Prohibit fer ús d'envasos que han contingut begudes. Fer ús d'envasos apropiats per la conservació del producte químic utilitzar en els diferents tractaments. Verificar	Mitjana 08/02/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					. Mantenir l'etiqueta't original dels envasos dels productes químics utilitzats en els diferents tractaments. Verificar . En cas de transvasament de productes s'haurà de mantenir l'etiquetatge de l'envàs original. Verificar Seguir l'establer en el RD 255/2003 en referència a la classificació, envasat i etiquetat de preparats perillosos. . Disposar d'un lloc senyalitzat i exclusiu per a productes químics o compostos perillosos. . Fer ús dels equips de protecció individual per evitar el contacte dèrmic amb la utilització de guants de seguretat segons UNE EN 374 i UNE EN 388. . Seguir les recomanacions establertes en la NTP 747 publicada per l´INSHT respecta a la protecció dels guants a utilitzar. . Seguir les normes de seguretat d'ús dels productes químics establertes per el fabricant. Verificar . Seguir les recomanacions d'utilització establertes pel fabricant en la aplicació dels productes o components. Verificar . Disposar de les fixes de dades de seguretat dels			

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					productes químics o components farmacèutics. . El treballador tindrà accés a les fixes de seguretat dels productes químics (ubicar copia en la zona d'emmagatzematge). . Fomentar la higiene personal després de la utilització dels productes químics o components farmacèutics per els treballadors. . En cas de comunicació del treballador de malestar o altres síndromes aturar la seva exposició al producte i realitzar un estudi amb el servei de vigilància de la salut. . Garantir en la manipulació del producte les indicacions del fabricant que no existeixi el risc pel treballador de superar els valors límits (VLA-ED) dels components que configuren el producte final. . Comunicar al treballador la necessitat de notificar al responsable de qualsevol anomalia en l'estat de conservació dels envasos dels productes químics o components farmacèutics. Verificar			
20	**EXPOSIONS**	**Severitat**	**Probabilitat**	**Índex Risc**		**Prioritat**	**Responsable**	**Cost**
	. Presència d'autoclau en la instal·lació.	Alta	Baixa	Mitja	. Realitzar un manteniment periòdic de l'autoclau per evitar el possible risc d'explosió. Verificar . Establir un programa de manteniment dels equips e instal·lacions amb empresa autoritzada.	Mitja-alta 08/11/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					. No anular ni modificar els dispositius de seguretat amb els quals van equipades les màquines. . El treballador coneixerà les normes de seguretat i funcionament de la màquina de la instal·lació. Verificar . Realitzar un control periòdic de l'estat dels sistemes i dispositius de protecció i seguretat de la maquinaria. Verificar . El treballador farà ús de les maquines per qual han estat dissenyades pel fabricant. . Comunicar al treballador la necessitat de notificar al responsable qualsevol anomalia en l'estat de conservació o eficàcia de les proteccions de les maquines utilitzades. . Per part de l'operari haurà de seguir, per a la utilització de l'equip de treball, el mètode establert en el manual d'instruccions del fabricant i les recomanacions pròpies de cada operació, incloses les corresponents al transport de l'equip.			
21	**INCENDIS**	**Severitat**	**Probabilitat**	**Índex Risc**		**Prioritat**	**Responsable**	**Cost**
	. Presència de material i/o productes combustibles.	Mitja	Baixa	Lleu	. El material i/o productes combustibles estaran correctament emmagatzemats per a eliminar el risc de propagació d'incendis. . S'haurà d'eliminar tot el material de deixalla. Verificar.	Mitjana 08/02/2019	Empresari	
	. Risc de curt-circuit.	Alta	Baixa	Moderat	. Realitzar un manteniment periòdic de l'estat de les connexions elèctriques per tal d'evitar el risc d'incendi. Verificar . No sobrecarregar les connexions.	Mitja-alta 08/11/2018	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
	. Revisions periòdiques de senyalització de les vies d' evacuació.	Alta	Baixa	Moderat	. El treballador haurà de conèixer el significat de totes les senyals i tenir ubicades les sortides d´ emergències. . Assegurar que les noves incorporacions coneixen els procediments i actuacions a seguir en cas d'incendi Verificar . Realitzar una comprovació periòdica del bon estat de conservació de les senyals d'emergència. . Les senyals seran visibles en la foscor. Segons normes UNE 23033-1:1981 seguretat contra incendis apartat senyalització i UNE 23034:1988 seguretat contra incendis. senyalització vies d'evacuació	Mitja-alta 08/11/2018	Empresari	
	. Revisió periòdica de les llums d'emergència que disposa l'empresa. 	Alta	Baixa	Moderat	. Realitzar una comprovació periòdica del bon estat de conservació de les llums d'emergència instal·lades a l'empresa. . Seguir les recomanacions establertes en la NTP 181 del INSHT respecte a les normes de lluminàries d'emergència.	Mitja-alta 08/11/2018	Empresari	
	. Revisions periòdiques del manteniment d'extintors i la seva senyalització. . Els mitjans de lluita contra incendi estaran lliures d'obstacles	Mitja	Baixa	Lleu	. Realitzar les revisions dels extintors per part de l'empresa de forma trimestral. - Comprovació de l'accessibilitat, bon estat aparent de conservació. - Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) i de les parts mecàniques. . Mantenir el programa de manteniment dels extintors amb empresa autoritzada.	Mitja-alta 08/11/2018	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					. Els mitjans de lluita contra incendi juntament amb els recorreguts i les vies d'evacuació estaran senyalitzats visiblement i d'acord amb la normativa al RD 485/97.Verificar . El número d'extintors seran els necessaris per l'activitat de l'empresa. Els més adequats al tipus de foc previst són els de pols seca polivalent (A/B/C) per a materials i els de CO2 per foc elèctrics. . Col·locar els extintors ancorats en la paret, de forma que la distància des de el terra fins la part superior no superi de 1,70 m. Se instal·laran un número adequat d'extintors tal com s'estableix en la NBE-CPI. . Els extintors hauran de ser de fàcil accés i lliures d'obstacles.			
	No existeix senyalització de prohibit fumar.	Baixa	Baixa	Molt Lleu	. D'acord la Llei 42/2010 es prohibeix fumar en tots els llocs de treball. . S'hauran de senyalitzar aquest risc tal com s'estableix en el RD 485/1997 sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.	Baixa 08/05/2019	Empresari	

Aquest lloc de treball no pot ser ocupat per: **Menor o altres situacions d'especial sensibilitat, segons valoració mèdica, com maternitat, lactància, possible malaltia, retorn d'una baixa perllongada**

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
22	**CAUSADES PER SERS VIUS**	**Severitat**	**Probabilitat**	**Índex Risc**		**Prioritat**	**Responsable**	**Cost**
	. Possible presència d'animals vius lliures o amb el seu client en les diferents centres de treball o durant el desplaçament entre les zones de treball.	Baixa	Baixa	Molt Lleu	. Comunicar al treballador de notificar al responsable del centre la situació per la presa de mesures necessàries per evitar possibles accidents amb la presència d'animals. Verificar.	Baixa 08/05/2019	Empresari	
24	**ACCIDENTS DE TRÀNSIT/RISC IN ITINERE**	**Severitat**	**Probabilitat**	**Índex Risc**		**Prioritat**	**Responsable**	**Cost**
	. Situació que es podria presentar per accident en el trajecte fins el lloc de treball o al tornar a casa desprès de la feina, per: - Fatiga física. - Distracció o imprudències. - Utilització telèfons mòbils o elements digitals. - Per no respectar el codi de circulació i la senyalització de la via. - Per avaries mecàniques o possibles deficiències del vehicle. - Altres incidències de la via, altres conductors, condicions meteorològiques adverses, etc. . Per possible consum de medicaments sense respectar el temps de reacció, d'alcohol i o altres substàncies prohibides. . Per no fer ús del cinturó de seguretat 	Mitja	Baixa	Lleu	. En altres aspectes l'obligació de complir i fer respectar les normes de circulació, la senyalització i adaptar la conducció a les circumstàncies de la via. . Verificar que el vehicle disposa dels elements de senyalització en cas d'emergència: triangle i armilla reflectant complint amb la normativa vigent. . Complir amb el programa de manteniment preventiu del vehicle i les inspeccions tècniques obligatòries segons característiques del vehicle. . Fer un control preventiu del vehicle abans de posar-lo en circulació. . Assegurar el bon funcionament del cinturó de seguretat existent en el vehicle. . Respectar el codi de circulació. . Respectar els períodes d'actuació dels efectes dels medicaments abans de conduir.	Mitjana 08/02/2019	Treballador	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					. Respectar la senyalització vial. . Els treballadors disposaran de la llicencia adequada a la conducció segons les característiques del vehicle.			
26	**ACCIONS VIOLENTES, ATRACAMENTS**	**Severitat**	**Probabilitat**	**Índex Risc**		**Prioritat**	**Responsable**	**Cost**
	. Atracaments pel fet de disposar diners en la caixa o efectes.	Mitja	Baixa	Lleu	. No deixar entrar a clients després de l'horari establert. . Procurar que els accessos reuneixen unes mínimes condicions de seguretat. . Mantenir visibles tots els elements de protecció de que disposa l'establiment. . Mantenir una bona il·luminació dins i fora de l'establiment. . Redueix al màxim els elements adhesius de publicitat en els aparadors donat que limiten la visibilitat. . Instal·lació de sistemes de seguretat. . Senyalitzar l'existència de sistemes de vigilància dins l'establiment. . Disposar del llistat de telèfons d'emergència en un lloc de fàcil accés. . Recordar al treballador la conducta a seguir en cas d'atracament seria la següent: - No arriscar en cap cas la seva vida ni la dels demés. - Guardar la calma i mai resistir-se obertament. - No fer moviments bruscos. - Donar allò que ens reclama sense excés de cel.	Mitjana 08/02/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					- No molestar en la fugida dels agressors.			
27	**MALALTIES PER AGENTS QUÍMICS**	**Severitat**	**Probabilitat**	**Índex Risc**		**Prioritat**	**Responsable**	**Cost**
	. Possibilitat d'al·lèrgies al làtex dels guants. - Dermatitis - Urticàries - Edemes locals - Rinitis - Conjuntivitis o asma.	Baixa	Baixa	Molt lleu	. En cas d'al·lèrgies als guants de làtex haurà de substituir per altres tipus de compostos que confeccionen els guant quirúrgics, respectant les característiques necessàries per la realització dels treballs. 	Baixa 08/05/2019	Empresari	
28	**MALALTIA PER AGENTS FÍSICS**	**Severitat**	**Probabilitat**	**Índex Risc**		**Prioritat**	**Responsable**	**Cost**
	. Possibilitat d'existència de soroll (exposicions agudes i cròniques) en feines de poliment, rebaix i finalitzacions de superfícies de les dents. - Possibilitat de sordesa professional de tipus neurosensorial, freqüències de 3 a 6 kHz, bilateral simètrica e irreversible amb codi 2A0110.	Mitja	Baixa	Lleu	. Efectuar mesures sonomètriques que permetin conèixer el nivell d'exposició al soroll als llocs de risc . Lliurar protectors auditius UNE EN 352 amb un nivell de atenuació (SNR) suficient per atenuar el nivell sonor al que esta sotmès el treballador. Aquest protector a de atenuar el nivell per sota dels 80 dBA. Guardar registre per escrit del lliurament dels EPI's. . Cal proposar i recomanar que s'efectuïn les revisions mediques pertinents segons els protocols	Mitjana 08/05/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					específics establerts pel servei de vigilància de la salut. Verificar . Senyalitzar l'ús obligatori d'EPI auditiu al xassís de la maquinaria que fa soroll.			
29	**MALALTIA PER AGENTS BIOLÒGICS**	**Severitat**	**Probabilitat**	**Índex Risc**		**Prioritat**	**Responsable**	**Cost**
	. Degut a l'activitat de l'empresa, el personal esta sotmès a diferents infeccions per virus, bactèries, agents patògens, etc. - Utilització d'agulles, encapsulació, trencament, injecció, etc - En feines de sutura. - En la utilització de bisturí - En contacte amb restes orgànics del client. . Risc per causa de falta d'higiene personal, ferides o erosions de la pell de les mans, braços o qualsevol altre part del cos que poden estar en contacte amb els pacients que permetessin l'entrada d'infeccions. - Hepatitis B, C y D. - Conjuntivitis herpètica. - Herpes simple. - Herpes Zòster. - Mononucleosis infecciosa. - Xarampió. - Rubèola. - SIDA. - Papil·loma virus Humà, etc.	Mitja	Baixa	Lleu	. Entre les mesures per al control d'infeccions que poden dur-se a terme estan: -Immunització del personal. -Adequada tècnica de maneig de l'instrumental. -Esterilització de l'instrumental utilització. -Correcta desinfecció i neteja de l'equip i de les superfícies. . Seguir les recomanacions establertes en la NTP 571 publicada pel INSHT en referència a exposició a agents biològics en equips de protecció individual. . Seguir amb les recomanacions establertes en la Guia Tècnica per l'avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb l'exposició a riscos biològics publicada pel INSHT. . Fer ús dels equips de protecció individual per evitar al màxim la possibilitat de contacte amb els agents biològics: - GUANTS segons UNE EN 455. 1. Guants quirúrgics estèrils d'un sol ús. 2. Guants no estèrils (en làtex o vinil) apropiats per a exàmens clínics i procediments no quirúrgics. Han de ser	Mitjana 08/02/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					rebutjats després del seu ús, ja que el làtex tendeix a deteriorar-se quan està sotmès a tensió física, a agents desinfectants, líquids usats. Els guants han de canviar-se quan són perforats, en procediments que durin més de 60 minuts o quan la superfície es torni apegalosa, en tant la seguretat del pacient ho permeti. També han de ser canviats entre pacient i pacient. 3. Sobre guants de plàstic, s'utilitzen quan el tractament és de curt temps i no necessària una aplicació directa sobre el pacient. 4. Guants industrials de polinitril o neopiene: Són útils durant el processament d'instrumental, desinfecció del consultori i el maneig de químics. Aquests poden ser descontaminats i reutilitzats; s'han de rebutjar quan estiguin pelats, trencats o descolorits. - MASCARETA segons UNE EN 149 1. S´ hauran de canviar després de 20 minuts en un ambient humit. 2. S'hauran de canviar després de 60 min en un ambient sec,protectora N-95. - ULLERES o PANTALLA FACIAL segons UNE EN 166 1. Proporcionar protecció perifèrica. 2. S'han de poder desinsectar			

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					3. No distorsionar la visió. 4. Després de cada pacient els protectors oculars han de desinfectar-se. - ROBA segons la UNE 340 1. Aquest tipus de peça, les bates o vestits elaborats en cotó o cotó-poliester, els quals poden ser rentats amb un cicle normal de rentat. 2. No es poden emprar fora de l'àrea de treball clínic. 3. Aquesta protecció ha de canviar-se diàriament, o tan aviat es vegi bruta o contaminada per fluids o líquids. . Tots els instruments han d'estar sotmesos al procés d'esterilització per garantir la destrucció de la vida microbiana incloent espores, bacteris, fongs, protozoarios i virus. . Seguir els procediments establerts per el fabricant per tal de garantir l'eficàcia de l'esterilització dels instrumental quirúrgic. . Fer ús de les bosses especials recomanades pel fabricant per l'esterilització dels instrumental quirúrgic. . Comunicar al treballador la necessitat de notificar qualsevol incident amb la utilització de les agulles o altres materials amb contactes biològics durant la jornada de treball. . Fer servir els dipòsits per llençar les agulles i elements d'un sol ús fetes servir. Aquests recipients han d'estar senyalitzats amb un pictograma de risc biològic.			

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					. Prohibit manipular els recipients de recollida de material d'un sol ús. . Prohibit fer ús de recipients secundaris que no han estat dissenyats per la recollida de material biològic.			
	Degut a l'activitat de l'empresa: HIGIENE PERSONAL.	Mitja	Baixa	Lleu	El personal (dentista, auxiliar dental) ha de rentar-se les mans abans i després d'atendre cada pacient (abans de col·locar-se els guants i després de retirar-los) i posterior a la manipulació sense guants, d'objectes inanimats que puguin estar contaminats amb sang, saliva o secrecions respiratòries i abans de deixar el consultori. En cas que els guants es perforin o trenquin ha de rentar-se les mans abans de tornar-se a col·locar un parell de guants nous. . Quan es realitzen procediments odontològics rutinaris no quirúrgics és adequat l'ocupació d'un sabó de mans corrent dissenyat per a ús freqüent. En cas de procediments quirúrgics pot emprar-se un sabó antimicrobiana. . Els professionals que presenten lesions o dermatitis, particularment a les mans, han d'abstenir-se del tractament directe del pacient i de la manipulació de l'equip dental fins que la condició aquest resolta.	Mitjana 08/02/2019	Empresari	
	. Presència de instrumental utilitzat en tractaments	Mitja	Baixa	Lleu	. Tota la maquinaria utilitzada en odontologia ha	Mitjana	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
	d'odontològic				d'estar sotmesa al procés de desinfecció després de cada pacient i al finalitzar la jornada: . El procediment de neteja i desinfecció consisteix a aplicar amb atomitzador el netejador/desinfectant sobre la superfície, refregar si és necessari i netejar amb una tovallola de paper, després s'aplica el desinfectant deixant-ho el temps indicat pel fabricador per aconseguir una activitat contra el bacil de la tuberculosi (usualment 10min) i es neteja i seca. . El desinfectant emprat ha de ser efectiu contra el bacil de la tuberculosi i eficaç contra virus i bacteris.	08/02/2019		
	. Degut a l'activitat de l'empresa de manipulació de material d'un sol ús.	Mitja	Baixa	Lleu	. L'instrumental d'un sol ús com a copes de cautxú, raspalls de profilaxis, ejectors de saliva, puntes per a sujecció, etc. han d'emprar-se únicament amb un pacient i ser rebutjats, ja que no estan dissenyats per netejar-se, desinfectar-se o esterilitzar-se. . Es considera Crític: Instrumental quirúrgic o qualsevol instrument que penetri els teixits tous, l'os o l'àrea corporals que en condicions normals són estèrils (fòrceps, bisturí, cisells d'os, llimes, curetes, agulles, etc.) . Aquests elements han de ser esterilitzats després de cada ús o rebutjats. . Semicrítics: Instruments que no penetren teixits tous o ossos però entren en contacte amb la mucosa oral (miralls, instrumental operatori, cubetes, etc.). Aquests han de ser esterilitzats després de cada ús, si no es pot a causa que l'instrument es deteriora, almenys s'ha de sotmetre a un nivell alt de desinfecció. . No crítics: Són aquells que en condicions normals no fan contacte amb el pacient o només toquen la	Mitjana 08/02/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					pell intacta i són de baix risc de transmissió d'infeccions. Aquests poden ser reprocessats entre pacients amb un nivell de desinfecció intermedi o baix depenent de la naturalesa de la superfície, grau i tipus de contaminació.			
	. Gestió de residus generats en la instal·lació.	Mitja	Baixa	Lleu	. Els residus generats en el centre sanitari es classifiquen en 4 tipus: 1. Residu del tipus I; residus sanitari assimilables a residus municipals (cartró, paper, aliments, residus de pacients no infecciosos, etc). 2. Residu del Tipus II; residu sanitari no específic (material de cures, roba i material d'un ús, contaminat amb sang, secrecions, etc. 3. Residu del tipus III; residu sanitari específics o infecciosos (agulles i anatòmics, cultius infecciosos, etc). 4. Residu del tipus IV; residu tipificats en normatives específiques.	Mitjana 08/02/2019	Empresari	
	. Possible presencia de material amb alt pes molecular. . En contacte amb òrgans orgànics del pacient d'extracció després del tractament. . En treballs en la proximitat de l'equip de treball de succió de fluïts.	Baixa	Baixa	Molt Lleu	.Fer ús d'equips de protecció individual respiratòria autofiltrant de protecció de risc contra partícules en suspensió segons compliment UNE EN 149. . Es farà ús dels equips de protecció individual per els ulls amb ulleresl antiesquitxades segons UNE EN 166.	Baixa 08/05/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
	 . En treballs en la proximitat de l'equip de treball de l'escopidora. . Possible contacte amb el focus contaminant que pot arribar a produir una malaltia professional. - Rinoconjuntivitis codi 410121 - Urticàries, angioedemes amb codi 410221. - Asma amb codi 410321. - Alveolitis al·lèrgiques extrínseca o pneumonitis de hipersensibilitat amb codi 410421. - Símptoma de disfunció de la via reactiva amb codi 41521 - Fibrosis intersticial difusa amb codi 410621 - Febre dels metalls i d'altres substàncies de baix pes molecular. Amb codi 410721 - Neumopatia intersticial difusa amb codi 410821				 . Fer ús dels equips de protecció individual per evitar al màxim la possibilitat de contacte amb els agents biològics: GUANTS segons UNE EN 455. . Disposar de vaselina per aïllar els herpes priorals que presentant alguns pacients i evitar un possible contacte. Verificar			

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
	- Malalties professionals en la pell causades per substàncies de baix pes molecular per sota dels 1000 daltons amb codi 5A0120.							
	. Possibles Infeccions Víriques del Tracte Respiratori Superior per contacte amb els pacients com poden ser, refredats comuns, rinitis, constipats, etc.	Baixa	Baixa	Molt Lleu	. Garantir una bona ventilació de la zona de treball afavoreix la renovació de l'aire i la possible contaminació de l'ambient. . Proposar realitzar la vacunació periòdica en les campanes existents. Verificar . Fer ús d'equips de protecció individual respiratòria autofiltrant de protecció de risc contra partícules en suspensió segons compliment UNE EN 149. . Es farà ús dels equips de protecció individual per els ulls amb ulleresl antiesquitxades segons UNE EN 166. . Fer ús dels equips de protecció individual per evitar al màxim la possibilitat de contacte amb els agents biològics: GUANTS segons UNE EN 455. 	Baixa 08/05/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
	. El sistema de ventilació/refrigeració és artificial. 	Mitja	Baixa	Lleu	. Realitzar un manteniment periòdic de l'estat de l'aire condicionat garantint l'eliminació de brutícia dels conductes, canvi de filtres segons les especificacions del fabricant.	Mitjana 08/02/2019	Empresari	
30	**CAUSADES PER DEFICIÈNCIES ERGONÒMIQUES/POSTURALS. CARREGA FÍSICA DINÀMICA. MOVIMENTS REPETITIUS.**	**Severitat**	**Probabilitat**	**Índex Risc**		**Prioritat**	**Responsable**	**Cost**
	. Degut al fet de treballar en una posició errònia durant temps continuat i possibilitat de cervicàlgies i malalties dorsolumbars. 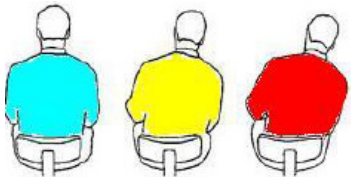 . Possibilitat d'adoptar males posicions per errors en la disposició dels elements que integren el lloc de treball. 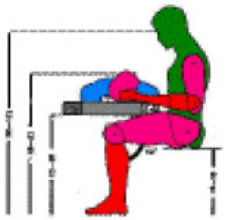 . Realització dels diferents tractaments per un sol treballador sense l'ajut de cap altre persona.	Mitja	Baixa	Lleu	. Realitzar pautes en el treball per tal de realitzar estiraments i evitar possibles cervicàlgies i malalties dorsolumbars. . Tenir en compte el disseny ergonòmic del lloc de treball. Adaptar el mobiliari (taules de treball, cadires, etc.) i la distancia d´on es troben els materials (peces, eines, objectes). . Adoptar postures rectilínies que no comportin risc ergonòmic. Tenir les característiques personals de cada individu (estatura, edat, etc.), afavorint que se realitzi el treball amb comoditat i sense necessitat de realitzar esforços. . Utilitzar eines manuals de disseny ergonòmic que quan el treballador les utilitzi permetin que el canell es mantingui recta amb el avantbraç. . Fer servir eines adequades per a cada tipus de treball i conservar- les en bones condicions i sense desperfectes, de manera que no tinguem que fer un sobreesforç addicional o una mala postura per compensar les deficiències de l'eina. . Evitar el treball prolongats realitzat molt per sota	Mitjana 08/02/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
	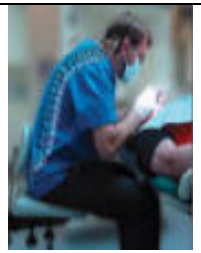				dels colzes o per sobre dels muscles No treballar amb els colzes completament estesos, ni doblegats. Mantenir donats suport els avantbraços quan la tasca ho permeti. . El seient del pacient haurà de proporcionar totes les posicions de treball amb un moviment elèctric o pneumàtic. . Realitzar reconeixements mèdics periòdics que facilitin la detecció de possibles lesions musculoesquelètiques. . Establir pauses periòdiques que permetin recuperar les tensions i descansar. aprofitar-ho per fer estiraments, canvis posturals, etc. . Els tamborets hauran de tenir cinc peus de recolzament amb rodes i un sistema d'alçada regulable, preferentment entre 42 i 53 cm. . Disposar de seient de forma anatòmica adequada para permetre la relaxació dels muscles.			

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					. Evitar la realització prolongada per part del treballador de postures estàtiques en estat bidepestació. . Intercalar les feines de bidepestació i sedents. . Sempre treballar amb l'ajut d'un auxiliar durant el tractament dental afavorint. - Augment de l'eficàcia del dentista en l'atenció dental. - Disminució en les tensions musculars en el fet que els dos treballadors estan en posició sediente. - Concentració per part del dentista en les feines prioritaries del pacient. - Eliminació d'estirament involuntaris. 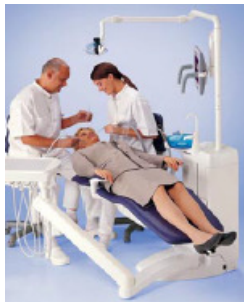			
	. Possible lumbàlgies causades per posicions prolongades en el tractament del pacient amb els inconvenients per mantenir la posició que deriven en dolors a l'espatlla.	Baix	Baix	Molt Lleu	. Realitzar petites pauses amb una freqüència elevada per reduir el temps d'exposició a risc ergonòmic. . Planificar la realització dels treballs habituals sedents amb intercanvis d'altres activitats amb més mobilitat. . Els elements d'ús continuat estaran dins el camp d'acció del treballador sense la necessitat de	Baixa 08/05/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					realitzar moviments d'extensió. . Disposar de roba adequada a la feina a realitzar. Verificar			
	. Realització de moviments repetitius que requereixen moviments repetitius i mantinguts de hiperextensió e hiperflexió de canell o d´aprehensió de la mà durant el tractament 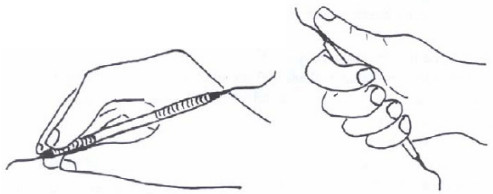 - Síndrome del túnel carpia per compressió del nervi medià en el canell (codi 2F0101). - Tendinitis de Quervain en feines d'utilització d'instrumental, tendinitis i teosinovitis com malaltia professional amb codi 2D0301.	Baixa	Baixa	Molt Lleu	. Planificar petits descansos durant la jornada laboral per que el treballador aprofiti per fer estiraments i canvis posturals. Verificar . Fer ús d'eines manuals ergonòmicament dissenyades per reduir la posició forçada de la mà. . Intercalar feines de moviments repetitius de la mà amb treballs més lleugers. . Proposar i recomanar la realització de les revisions metge aplicant els protocols establerts pel servei de vigilància de la salud. Verificar	Baixa 08/05/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
	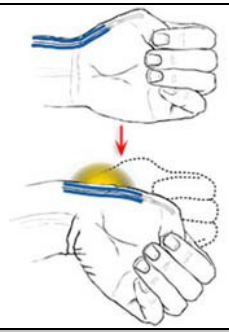							
32	**CAUSADES PER CORRENTS D'AIRE, MALA CLIMATITZACIÓ. CONFORT TÈRMIC/DISCONFORT. EXPOSICIÓ A AMBIENTS D'INTERIORS**	**Severitat**	**Probabilitat**	**Índex Risc**		**Prioritat**	**Responsable**	**Cost**
	. Evitar un entorn de treball calorós en l'estiu i de fred al hivern amb el conseqüent risc per la seva salut.	Baix	Baix	Molt Lleu	. Seguir les indicacions establertes sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut en el lloc de treball segons RD 587/97 en l'apartat de l'annex III en referència a confort/desconfort . Mantenir la temperatura operativa dins el rangs: - En època de estiu serà de 23º a 27ºC. - En època de hivern serà de 17º a 24ºC. . La sequedat dels ulls i mocoses es reduirà mantenint la humitat relativa entre el 45% i el 65%. . La velocitat de l'aire condicionat en els treballs sedents serà de 0,25 m/s. . Garantir la renovació mínima de l'aire de la zona de treball que serà de 30 metres cúbics d'aire net per hora.	Baixa 08/05/2019	Empresari	
	. Existència d'aparell d'aire condicionat.	Baix	Baix	Molt Lleu	. Realitzar un manteniment periòdic de l'estat de l'aire condicionat garantint l'eliminació de brutícia dels conductes, canvi de filtres segons les especificacions del fabricant.	Baixa 08/05/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
33	**DEGUT AL TIPUS DE TREBALL, RELACIONS LABORALS, CÀRREGA MENTAL, MONOTONIA AUTOMATISME, TURNICITAT.**	**Severitat**	**Probabilitat**	**Índex Risc**		**Prioritat**	**Responsable**	**Cost**
	. Possibilitat d'aparició d'estrès per part del treballador. - Per estrès dels treballs a realitzar. - Per **càrrega mental** - Per **sobrecàrrega** quant esta sotmès a més demandes de les que pot satisfer el treballador. - Per **sobrecàrrega quantitativa** quant s'han de realitzar moltes operacions en poc temps, per existència d'un ritme de treball elevat o per un volum de treball existent. - Per **sobrecàrrega qualitativa** en feines d'elevada exigències intel·lectuals que no correspon amb les capacitats del treballador. - Per **sotscàrrega quantitativa** en situacions prolongades que el treballador te poca feina. - Per **sotscàrrega qualitativa** en feines que s'han de realitzar son molt fàcil de fer pel treballador. - **Control sobre les feines** Pot produir-se per l'excés o pel defecte del grau de responsabilitat, autonomia e iniciativa que te el treballador. - Per **estrès de l'organització** - Per **conflicte de rol**, quant les feines que	Baix	Baix	Molt Lleu	. Estudiar la possibilitat de millora de l'horari de treball per compatibilitzar amb les responsabilitats extralaborals del treballador. . Que les exigències del treball es correspongui amb les capacitats del treballador. . Permetre la participació del treballador en decisions dins els treballs a realitzar. . Donar la suficient autonomia al treballador per planificar el seu treball. . Planificar les feines per evitar la presencia d'un ritme de treball elevat. . Planificar la distribució de les feines a realitzar per evitar la presencia d'un volum de treball excessiu. . Evitar l'aïllament dels treballadors que realitzen feines individuals o treballant en zones aïllades del grup. . S'haurà de definir amb claredat les funcions i les responsabilitats en el treball. . Sempre que sigui possible es fomentarà la	Baixa 08/05/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
	realitza no corresponen amb les necessitats, desitjos o objectius laborals del treballador. - Per **ambigüitat de rol**, quant el treballador no sap quin es el seu paper dins l'empresa. - En jornades de treball excessives. - Temps de descansos insuficients - Males relacions amb els superiors, subordinats, companys o clients. - Per no existir possibilitat de promoció professional dins l'empresa.				promoció professional dels treballadors de l'empresa. . Establir uns bons i clars canals de comunicació entre el personal i departament de l'empresa. . Evitar la monotonia dins els treballs a realitzar i l'excés de responsabilitat. . Establir feines amb un contingut que permeti al treballador posar en pràctica les seves habilitats i capacitats. . Seguir les recomanacions establertes en la publicació de la NTP 445 per l´INSHT en referència a càrrega mental de treball: fatiga. . Seguir les recomanacions establertes en la publicació de les NTP 318, NTP 349, NTP 355 i NTP 438 per l´INSHT en referència a l'estrès.			
	. Possibilitat d'aparició d'estrès per part del treballador. - Per estrès dels treballs. - Per **ambient físic de treball** - **Soroll,** per presencia de soroll elevat que no arriba als nivells d'ocasionar un dany pel treballador però si que pot donar lloc a una fatiga o dificultar la concentració del treballador. -**Il·luminació,** una il·luminació insuficient pot donar lloc a fatiga e irritabilitat del treballador. - **Temperatura**, en presencia de un excés de calor o una exposició a baixes temperatures donen lloc a una situació de disconfort tèrmic.	Baix	Baix	Molt Lleu	. Els nivells sonors es situaran entre els 55dB (A) i el 65 dB (A) per tal de garantir un bon clima de treball i facilitar la concentració i una comunicació verbal natural. . Disposar d'una bona il·luminació i adequada a les zones de treball. . Seguir les indicacions establertes sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut en el lloc de treball segons RD 486/97 en l'apartat de l'annex IV en referència a la il·luminació. . Sempre que sigui possible es mantindrà la temperatura operativa dins el rangs: - En època de estiu serà de 23º a 27ºC. - En època de hivern serà de 17º a 24ºC.	Baixa 08/05/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					. Seguir les indicacions establertes sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut en el lloc de treball segons RD 486/97 en l'apartat de l'annex III en referència a confort/desconfort			
	. Possibilitat de patir un assetjament psicològic o mobbing per part d'altres treballadors, responsables, caps o clients.	Baix	Baix	Molt Lleu	. Establir uns bons i clars canals de comunicació entre el personal i el departament de l'empresa. . Garantir el bon funcionament del protocol d'assetjament psicològic o mobbing. . Incloure en el regim disciplinari la tipificació de l'acció del mobbing com a falta i la corresponent sanció. Seguir les recomanacions establertes en la publicació de la NTP 476 per l´INSHT en referència a l'assetjament psicològic en el treball.	Baixa 08/05/2019	Empresari	
	. Possibilitat de patir un assetjament sexual per part d'altres treballadors, responsables, caps o clients. Es pot presentar de diferents formes: - Verbal o no verbal. - Físic	Baix	Baix	Molt Lleu	. Establir uns bons i clars canals de comunicació entre el personal i el departament de l'empresa. . Garantir el bon funcionament del protocol d'assetjament sexual. . Incloure en el regim disciplinari la tipificació de l'acció de l'assetjament sexual com a falta i la corresponent sanció. Seguir les recomanacions establertes en la publicació de la NTP 507 per l´INSHT en referència a l'assetjament sexual en el treball.	Baixa 08/05/2019	Empresari	
	. Possibilitat de patir per part del treballador el símptoma d'estar cremat o burnout.	Baix	Baix	Molt Lleu	. Augmentar la participació del treballador en la pressa de decisions del seu treball. . Que el treballador tingui una major autonomia en la realització de les seves feines.	Baixa 08/05/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					. Si es possible promoure la promoció professional y realitzar una formació continuada. . Controlar la sobrecàrrega del treball. . Establir pautes durant la jornada laboral. . Millor la comunicació de l'organització. . Incrementar la motivació del treballador. . Quant sigui possible es realitzarà una rotació de les feines a realitzar. . Seguir les recomanacions establertes en la publicació de la NTP 704 i NTP 705 per l´INSHT en referència a símptoma de burnout.			
	. Situacions que poden generar un comportament violents dels que poden ser víctimes les persones per raó del seu treball. Manifestada de les següent formes: - Agressions físiques. - Les conductes verbals o físiques amenaçant. - Intimidacions. - Abusives o assetjaments.	Baix	Baix	Molt Lleu	. Evitar els estils de gestió rígids, autoritaris. . Evitar les pressions per incrementar la productivitat. . El personal serà l'adequat a les feines a realitzar, una plantilla inadequada, reduccions de plantilles o acomiadament pot generar un estat d'agressivitat als treballadors. . Seguir les indicacions de la publicació de la NTP 489 de l´ISNHT en referència a la violència en el lloc de treball..	Baixa 08/05/2019	Empresari	
	. Situació que poden generar un ambient de desconfort per presencia de soroll elevat en la instal·lació.	Baixa	Baixa	Molt Lleu	. Els nivells de soroll es situarña entre los 55 dB (A) i el 65 dB (A) per garantitr un bon clima de treball i facilitar la concentració i una comunicació verbal natural.	Baixa 08/05/2019	Empresari	
	. Realització de treballs a torns	Baix	Baix	Molt Lleu	. Les rotacions entre els treballadors que realitzen treballs a torns haurà d'estar planificada amb	Baixa 08/05/2019	Empresari	

Codi	IDENTIFICACIÓ DEL RISC				PLANIFICACIÓ DE MESURES CORRECTORES			
					antelació i mai haurà d'excedir-se en el temps de les rotacions. . Seguir les recomanacions establertes en la publicació de les NTP 310 i NTP 455 de l´INSHT respecte als anàlisis de l'alimentació en el treball a torns i nocturns i les seves conseqüències.			

- Els equips de treball i maquinària s'hauran d'utilitzar seguint els usos previstos pel fabricant i complint amb els aspectes en matèria de prevenció i seguretat que aquest estableix
- Qualsevol modificació prevista a les instal·lacions, equips, productes, etc. utilitzats en aquest lloc de treball s'hauran de posar en coneixement del servei de prevenció, amb caràcter previ als canvis i per escrit

Lluís Pérez i Palau
Tècnic Prevenció Riscos Laborals

C/. Riera de Bugantó, 5, baixos
17003 GIRONA
ERGO-LABORIS s.l.
Prevenció de Riscos Laborals